

(3) 交差条件

現在，那須町が管理する構造物 263 橋の交差条件別内訳を下図 3.1.5 に示す。

図 3.1.5 より，交差物件は，河川が全体の 72% (190 橋) を占める。用水路が 23% (60 橋)，道路が 2% (6 橋)，鉄道・新幹線が 3% (7 橋) となっている。交差する道路の内訳は，東北自動車道 (4 橋)，一般国道 4 号 (1 橋)，町道 (1 橋) であり，鉄道は J R 東北本線 (4 橋)，東北新幹線 (3 橋) である。

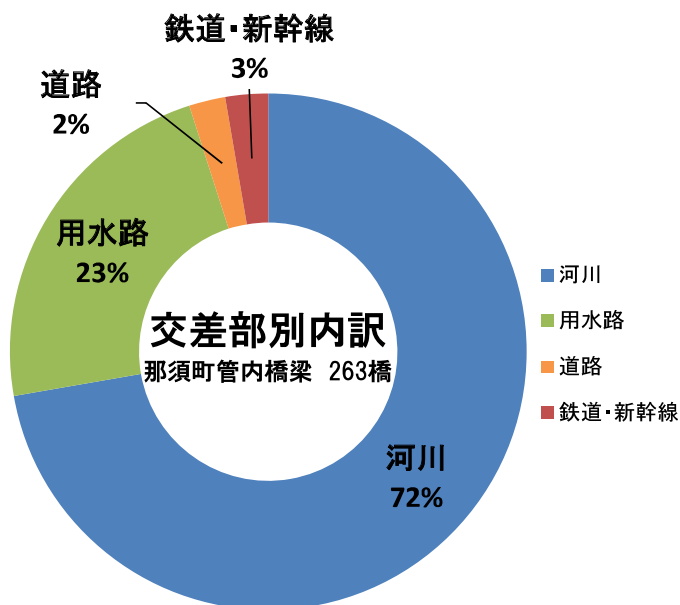


図 3.1.5 交差条件内訳

(4) 橋長

現在，那須町が管理する構造物 263 橋の橋長の分布を下図 3.1.6 に示す。10m未満の小規模橋梁が 160 橋であり，その大半が RC 橋となっている。また，りんどう大橋などの橋長 100m を超える大規模橋梁も管理している。

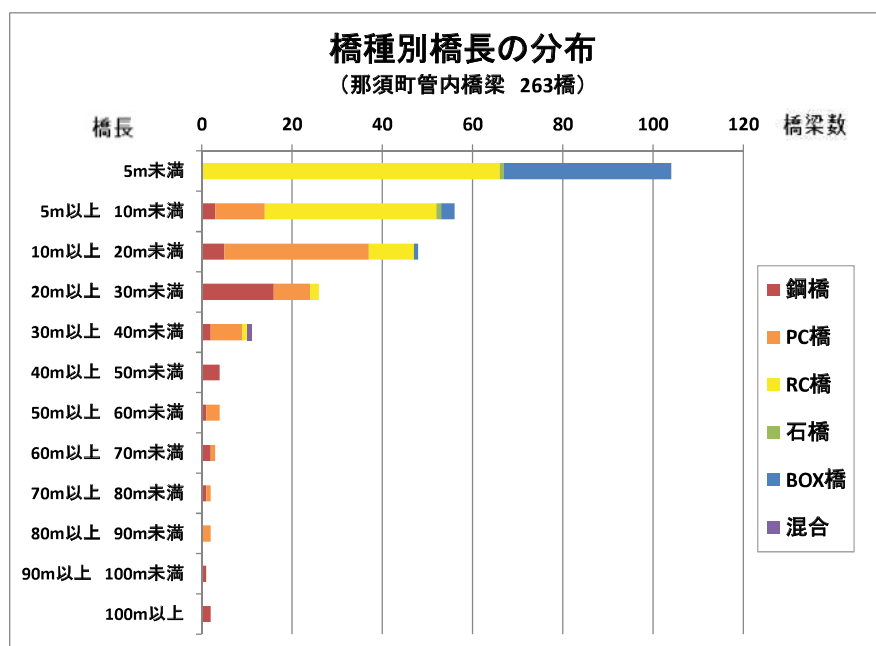


図 3.1.6 橋種別の橋長分布

3.2 点検結果の整理

3.2.1 点検結果実施概要

点検は、「道路橋定期点検要領（H31.2 国土交通省 道路局）」、「橋梁定期点検要領（H31.2 国土交通省 道路局 国道防災課）」、「橋梁アセットマネジメントを導入するための点検マニュアル（案）（H27.3）」のいずれかに基づき、構造物のすべての部材に対して近接目視により行われている。既往の点検業務のうち、今回整理したのは令和２年度～令和３年度の点検結果であり、それ以前の点検結果は前回の計画策定の際に整理している。いずれの点検要領においても、部材の健全性（Ⅰ～Ⅳ）の判定に着目して点検結果を整理する。

既往の点検業務は以下のとおり。

- ・令和３年度 道路施設点検診断管理業務委託（公財）とちぎ建設技術センター
(計 86 橋)
- ・令和３年度 道路施設点検診断監理業務委託（公財）とちぎ建設技術センター
(計 90 橋)
- ・令和３年度 菱喰内橋他 3 橋定期点検業務委託契約 東日本高速道路株式会社
(計 4 橋)
- ・令和２年度 道路施設点検診断監理業務委託（公財）とちぎ建設技術センター
(計 22 橋)
- ・令和２年度 東北本線黒磯・高久間瀬縫跨道橋外 6 橋橋りょう点検
東日本旅客鉄道株式会社・JR 東日本コンサルタンツ株式会社
(計 7 橋)

※ 横目橋（町道 822 号舟戸線）、泡鳴橋（町道 822 号舟戸線）は、令和元年度に実施された那須町による直営点検の結果を用いる。

(1) 健全性の診断

定期点検では、部材単位の健全性の診断と構造物毎の健全性の診断を行う。健全性の診断は下表 3.2.1 の判定区分により行うことを基本とする。構造物毎の健全性の診断は、一般には構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して、最も厳しい健全性の診断結果で代表させることができる。

表 3.2.1 判定区分

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

出典：「道路橋定期点検要領」p. 3

(2) 対象部材

部材単位の健全性の診断は、少なくとも下表 3.2.2 に示す評価単位毎に区別して行う。

表 3.2.2 判定の評価単位の標準

<道路橋>

上部構造			下部構造	支承部	その他
主桁	横桁	床版			

出典：「道路橋定期点検要領」p. 14

(3) 変状の種類

部材単位の健全性の診断は、少なくとも下表 3.2.3 に示す変状の種類毎に行う。

表 3.2.3 変状の種類の標準

<道路橋>

材料の種類	変状の種類
鋼部材	腐食、亀裂、破断、その他
コンクリート部材	ひびわれ、床版ひびわれ、その他
その他	支承の機能障害、その他

出典：「道路橋定期点検要領」p. 14

3.2.2 点検結果及び判定区分

(1) 点検結果一覧

対象構造物の点検結果及び健全性の判定結果を次頁に示す。ただし、前回点検の後に補修・架け替え工事が完了している施設に関してはⅠ判定扱いとする。（後述 3.3 補修履歴参照）

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分												構造物毎の 判定区分	所見	
			名前	No.										上部構造						下部構造	判定	支 承 部	判定	その他	判定			
														主桁	判定	横桁	判定	床版	判定									
1	BR0-094072-00001	板敷橋	町道1号成沢・県境線	1	2000	1	14.3	5.0	プレシ中空床版	PC橋	板敷川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
2	BR0-094072-00002	豊原橋	町道1号成沢・県境線	1	2001	1	35.2	7.0	プレシ桁	PC橋	黒川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
3	BR0-094072-00159	第3橋	町道1号成沢・県境線	1	1962	1	4	4.1	RC床版橋(その他)	RC橋	水原用水路	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
4	BR0-094072-00160	第4橋	町道1号成沢・県境線	1	1962	1	3.9	3.4	RC床版橋(その他)	RC橋	水原用水路	2021		-	I	-	-	-	I	土砂詰り	II	-	I	-	I	I	橋座面の土砂詰りは維持工事による対応が望ましい。	
5	BR0-094072-00003	大昭橋	町道5号水原・御料地線	5	2001	1	33.5	3.6	プレシ桁	PC橋	黒川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
6	BR0-094072-00161	第1橋	町道5号水原・御料地線	5	1967	1	2.5	5.0	RC床版橋(その他)	RC橋	水原用水路	2021	2024*	剝離・鉄筋露出、うき	III	-	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	III	主桁の鉄筋露出、うきは早期に措置を講ずべきことが望ましい。
7	BR0-094072-00004	矢ノ目橋	町道7号矢ノ目・水原線	7	1987	1	19.3	8.4	プレシ桁	PC橋	板敷川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	舗装/路面の凹凸	II	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
8	BR0-094072-00005	黒木橋	町道12号黒木・南五十里線	12	1973	3	57.4	4.0	ラーメン橋	PC橋	東北自動車道	2021		鉄筋露出	II	-	-	張り出し部のうき	II	ひびわれ、鉄筋露出	II	-	-	路面の凹凸、舗装の異常	II	II	主構（桁）、床版、高欄に剝離・鉄筋露出が見られる。前回の点検から進行は見られないが、第三者被害範囲であることから補修が必要である。	
9	BR0-094072-00006	黒川橋	町道13号黒木北線	13	2000	1	37.1	5.6	I桁(合成)	鋼橋	黒川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
10	BR0-094072-00007	七曲線	町道22号夕狩・七曲線	22	2001	1	31.1	6.0	プレシ中空床版	PC橋	黒川	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
11	BR0-094072-00008	第4橋	町道23号夕狩・北条線	23	1973	1	6.3	7.4	RCT桁	RC橋	遊室用水路	2023	2027*	剝離・鉄筋露出、うき	III	-	-	剝離・鉄筋露出	II	剝離・鉄筋露出	II	-	I	舗装の異常	II	III	主桁の鉄筋露出は耐力の大幅な低下が懸念されるため、早急に補修を行う必要がある。	
12	BR0-094072-00009	第5橋	町道23号夕狩・北条線	23	2002	1	5.7	5.5	RC床版橋(その他)	RC橋	無名川	2021		-	I	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	舗装/舗装の異常(M)	II	II	A1橋台に剝離が見られる。予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
13	BR0-094072-00010	高津橋	町道23号夕狩・北条線	23	2000	3	80	7.0	プレシ中空床版	PC橋	余笹川	2021		-	I	-	-	-	-	P2橋脚/流下物に堆積	II	-	I	変形・欠損、その他(添架管からの漏水)	II	I	構造部材は軽微な損傷は見られるが、概ね健全である。伸縮装置ゴム材の欠損は予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
14	BR0-094072-00011	第9橋	町道23号夕狩・北条線	23	1963	1	5.3	7.1	RCT桁	RC橋	多羅沢川	2019	2019	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	補修済みのため全部材Iとする。	
15	BR0-094072-00162	第1橋	町道23号夕狩・北条線	23	1963	1	4.6	7.0	RCT桁	RC橋	板敷川	2021		剝離・鉄筋露出	II	-	I	剝離・鉄筋露出、うき	II	-	I	-	I	-	I	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
16	BR0-094072-00163	第2橋	町道23号夕狩・北条線	23	1963	1	4.7	6.3	RCT桁	RC橋	用水路	2021		剝離・鉄筋露出	II	-	-	剝離・鉄筋露出空隙、施行不良	II	-	I	-	I	-	I	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
17	BR0-094072-00164	第3橋	町道23号夕狩・北条線	23	1973	1	4.5	6.5	RC床版橋(その他)	RC橋	遊室用水路	2020		-	I	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	舗装の異常	II	II	A2橋台下流側に鉄筋露出が見られる。両橋台とも漏水が見られる。	
18	BR0-094072-00165	第7橋	町道23号夕狩・北条線	23	1973	1	4.7	6.5	RC床版橋(その他)	RC橋	無名川	2021		剝離・鉄筋露出、うき	II	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)	II	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
19	BR0-094072-00166	第8橋	町道23号夕狩・北条線	23	1963	1	4.6	6.5	RCT桁	RC橋	多羅沢川	2021		漏水・造礁石灰、うき	II	-	-	漏水・造礁石灰、うき	II	洗掘	II	-	I	防護柵/変形・欠損(M) 地震/変形・欠損(M) 舗装/舗装の異常(M)	II	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分												構造物毎の 判定区分	所見	
			名前	No.										上部構造						下部構造	判定	支保部	判定	その他	判定			
														主桁	判定	橋桁	判定	床版	判定									
20	BR0-094072-00167	第10橋	町道23号夕狩・北条線	23	1959	1	3.4	6.0	RC床版橋(その他)	RC橋	多羅沢川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
21	BR0-094072-00168	第1橋	町道24号夕狩・慈生会線	24	1973	1	4.9	4.4	RC床版橋(その他)	RC橋	板敷川	2021	2029*	剝離・鉄筋露出	Ⅲ	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	Ⅲ	主桁の鉄筋露出、うきは早期に措置を講ずべきことが望ましい。	
22	BR0-094072-00169	第1橋	町道31号柏沼線	31	1958	1	4.3	6.8	RC床版橋(その他)	RC橋	ヤケツ川	2021		-	I	-	-	-	-	剝離・鉄筋の露出、その他(背面上の露出)	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
23	BR0-094072-00170	第1橋	町道39号遼室・矢ノ目線	39	1963	1	4.8	4.7	RC床版橋(その他)	RC橋	黒田川	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
24	BR0-094072-00013	第3橋	町道40号遼室・田島線	40	1963	1	6	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	多羅沢川	2021		剝離・鉄筋露出 うき	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸(M) 舗装/舗装の異常(M) 排水管/土砂詰り(M)	Ⅱ	Ⅱ	主桁端部に剝離・鉄筋露出が顕見される。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
25	BR0-094072-00171	第2橋	町道40号遼室・田島線	40	1973	1	3	3.6	RC溝橋(BOX型バート)	BOX橋	多羅沢川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	-	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
26	BR0-094072-00014	第1橋	町道43号小島・千振線	43	1993	1	4	5.5	RC溝橋(BOX型バート)	BOX橋	遼室用水路	2021		ひびわれ、漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
27	BR0-094072-00015	第2橋	町道43号小島・千振線	43	2010	1	2.5	5.5	RC溝橋(BOX型バート)	BOX橋	遼室用水路	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが、概ね健全である。	
28	BR0-094072-00016	第3橋	町道43号小島・千振線	43	1972	1	5.6	6.5	RC溝橋(BOX型バート)	BOX橋	遼室用水路	2020		-	I	-	I	-	I	-	-	-	-	路面の凹凸	Ⅱ	I	路面部にひびわれが見られるが、橋梁自体は健全である。	
29	BR0-094072-00017	第4橋	町道43号小島・千振線	43	1972	1	7.35	6.5	プレシ床版	PC橋	遼室用水路	2020		剝離・鉄筋露出	I	-	-	-	I	漏水・滞水	I	-	I	ゆるみ・脱落	Ⅱ	I	漏水・遊離石灰は見られるが、概ね健全である。	
30	BR0-094072-00018	弥次郎橋	町道52号大久保・追田原線	52	2000	1	35.4	6.0	プレシT桁	PC橋	黒川	2021		-	I	ひびわれ、剝離・鉄筋露出、 うき	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
31	BR0-094072-00172	第2橋	町道52号大久保・追田原線	52	1963	1	4.1	3.5	RC床版橋(その他)	RC橋	ヤケツ川	2021		剝離・鉄筋露出、その他(防護欄支柱の露出)	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
32	BR0-094072-00173	第1橋	町道53号西田・旗師線	53	1997	1	4.5	5.0	RC溝橋(BOX型バート)	BOX橋	無名川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
33	BR0-094072-00174	第1橋	町道58号新黒田・松沼線	58	2017	1	7	6.5	RC床版橋(その他)	RC橋	黒田川	2022	2017	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	構造物の機能に支障が生じていない状態である。
34	BR0-094072-00175	第1橋	町道59号旧黒田・中学校線	59	1963	1	3.9	4.2	RC床版橋(その他)	RC橋	金井蛇川	2021		剝離・鉄筋露出 うき 漏水・滞水	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	添架物/腐食、変形・欠損(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
35	BR0-094072-00176	第1橋	町道61号旧黒田・前原線	61	1963	1	3.6	5.0	RC床版橋(その他)	RC橋	金井蛇川	2021		-	I	-	-	-	-	ひびわれ 剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
36	BR0-094072-00177	第1橋	町道66号農路・旧黒田線	66	1958	1	3	2.4	RC床版橋(その他)	RC橋	黒田川用水	2021	2030*	-	I	-	-	-	-	ひびわれ	Ⅲ	-	I	路面の凹凸、その他(桁の隙間、背面上の露出)	Ⅲ	Ⅲ	橋台のひびわれ、橋台背面の段設は早期に措置を講ずべきことが望ましい。	
37	BR0-094072-00178	第1橋	町道69号宮羽町1・中学校線	69	1963	1	3.5	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	金井蛇川	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
38	BR0-094072-00179	第2橋	町道69号宮羽町1・中学校線	69	1963	1	3.6	5.0	RC床版橋(その他)	RC橋	金井蛇川用水	2021		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										橋造物毎の 判定区分	所見			
			名前	No.										上部構造					判定	支 承 部	判定	その他	判定					
														主桁	判定	横桁	判定	床版								判定		
39	BR0-094072-00180	第1橋	町道72号音羽町2・幸町3線	72	1958	1	3.7	3.9	RC床版橋(その他)	RC橋	金井蛇川用水	2021		-	I	-	-	-	-	変形・欠損 洗掘	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
40	BR0-094072-00019	蒲沢橋	町道79号幸町・西田線	79	2001	1	13	4.0	プレシ床版	PC橋	黒田川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
41	BR0-094072-00181	第1橋	町道84号役場・本町1線	84	1985	1	2.1	5.3	RC溝橋(BOXM&V-ト)	BOX橋	金井蛇川用水	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	-	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
42	BR0-094072-00020	西田橋	町道86号相生町・松ノ倉線	86	2001	1	13.1	5.0	プレシ床版	PC橋	黒田川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
43	BR0-094072-00182	第1橋	町道91号幸町3・立岩線	91	1968	1	3.3	4.8	RC床版橋(その他)	RC橋	金井蛇川用水	2020		剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	-	ひびわれ	I	-	I	舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	床版側面に鉄筋露出が見られる。A1橋台に幅0.7mmのひびわれが見られる。	
44	BR0-094072-00021	下余笹橋	町道93号黒田原・高久駅線	93	2000	2	67.7	8.3	I桁(合成)	鋼橋	余笹川	2021	2020	落書き(M)	Ⅱ	落書き(M)	Ⅱ	-	I	A1橋台/不法投棄(M)	Ⅱ	-	I	伸縮装置/土砂詰り(M) 舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	I	舗装の異常、伸縮装置の土砂詰り等は維持工事による対応が望ましい。	
45	BR0-094072-00022	第2橋	町道93号黒田原・高久駅線	93	1974	1	7.5	6.1	RC床版橋(その他)	RC橋	不沢川	2020	2028*	鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	防護柵の変形	Ⅱ	Ⅲ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
46	BR0-094072-00023	中余笹橋	町道105号立岩・上川線	105	2001	2	70.5	8.5	I桁(合成)	鋼橋	余笹川	2021		-	I	-	I	-	I	A1橋台/不法投棄(M)	Ⅱ	-	I	伸縮装置/土砂詰り(M) 排水施設/スラブトレーンの脱落(M)	Ⅱ	I	伸縮装置の土砂詰り、スラブトレーンの脱落等は維持工事による対応が望ましい。	
47	BR0-094072-00183	第1橋	町道108号上川・羽原線	108	1964	1	3.5	5.0	RC床版橋(その他)	RC橋	不沢川	2021	2022	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	補修済みのため全部材Ⅰとする。	
48	BR0-094072-00184	第1橋	町道114号上川・秋山沢線	114	1963	1	4.5	3.5	RC床版橋(その他)	RC橋	不沢川	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M) 排水管/土砂詰り(M)	Ⅱ	I	舗装の異常、土砂詰りは維持工事による対応が望ましい。	
49	BR0-094072-00024	第1橋	町道118号下川・秋山沢線	118	1985	1	6.5	4.0	PC床版橋(その他)	PC橋	不沢川	2021		剥離・鉄筋露出、うき	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	伸縮装置/目地材の脱落(M) 舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	Ⅱ	頂面に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
50	BR0-094072-00025	時庭橋	町道123号田中・時庭線	123	1991	1	19.8	6.5	プレシI桁	PC橋	棒川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	防護柵/変形・欠損、橋名板の欠損(M)	Ⅱ	I	防護柵の変形は維持工事による対応が望ましい。	
51	BR0-094072-00026	田中橋	町道124号田中・千波線	124	1992	1	12.76	6.0	プレシ中空床版	PC橋	棒川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	防護柵/橋名板脱落、変形・欠損(M)	Ⅱ	I	防護柵の変形は維持工事による対応が望ましい。	
52	BR0-094072-00185	第3橋	町道124号田中・千波線	124	1992	1	8.4	4.0	プレシ中空床版	PC橋	江戸川用水	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
53	BR0-094072-00027	落合橋	町道127号落合・柏室線	127	1991	1	12.8	6.0	プレシ床版	PC橋	棒川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
54	BR0-094072-00028	第2橋	町道127号落合・柏室線	127	1991	1	10.45	6.0	プレシ床版	PC橋	江戸川用水	2020		-	I	-	-	-	I	漏水・滲水	Ⅱ	-	I	ゆるみ・脱落	Ⅱ	Ⅱ	遊離石灰が見られる程度である。	
55	BR0-094072-00029	山梨子橋	町道131号羽原・山梨子線	131	1973	3	51.5	4.0	M&V中空床版	PC橋	東北自動車道	2021		剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が見られる。前面の遊離石灰は発生していないが、第三着陸装置部であることから詳細の必要がある。また、車道橋欄干は一部破損のひびわれ、ポット等にもひびわれがある。橋梁点検に必要および下部への排水の取付となることから補修等を行う必要がある。
56	BR0-094072-00186	第1橋	町道131号羽原・山梨子線	131	1985	1	3	5.7	RC溝橋(BOXM&V-ト)	BOX橋	-	2021		-	I	-	I	-	I	-	-	-	I	防護柵/防食機能の劣化、変形・欠損(M) 舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	I	防護柵の変形、舗装の異常等は維持工事による対応が望ましい。	
57	BR0-094072-00187	第1橋	町道134号羽原・後藤橋線	134	1963	1	4.8	5.3	RC溝橋(BOXM&V-ト)	BOX橋	善戸川用水	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	-	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分	所見			
			名前	No.										上部構造					下部構造	判定	支保部	判定	その他			判定		
														主桁	判定	横桁	判定	床版	判定									
58	BR0-094072-00188	第1橋	町道138号水溜線	138	1973	1	3	3.7	RC床版橋(その他)	RC橋	-	2021		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
59	BR0-094072-00030	東遼久保跨線橋	町道140号新田・田中線	140	1979	3	23.5	4.0	H形鋼(非合成)	鋼橋	JR東北本線	2020		腐食	Ⅱ	腐食	I	腐食	Ⅱ	漏水・遊離石灰	I	腐食	Ⅱ	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	Ⅱ	支保、伸縮、落防、排水管に腐食が見られる。	
60	BR0-094072-00189	東遼久保跨線橋 (黒田原寄り)	町道140号新田・田中線	140	1979	3	22	2.6	プレT床版	PC橋	JR東北本線	2020		-	I	-	-	漏水・遊離石灰	Ⅱ	ひびわれ	I	変形・欠損	I	腐食	Ⅱ	Ⅱ	A2橋台に大きなひびわれが見られる。P1橋脚にひびわれが見られる。	
61	BR0-094072-00190	田中橋	町道144号高久駅東線	144	1960	1	4.8	4.8	RCT桁	RC橋	棒川	2021		剝離・鉄筋露出 うき	Ⅱ	-	-	剝離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰	Ⅱ	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	舗装/土砂詰り(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
62	BR0-094072-00191	第1橋	町道145号矢ノ尻1号線	145	1976	1	4.4	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	江戸川用水	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)土 砂詰り(M)	Ⅱ	I	舗装の異常、土砂詰りは維持工事による 対応が望ましい。	
63	BR0-094072-00192	第1橋	町道148号高久・亘久保線	148	1958	1	5	3.8	RC床版橋(その他)	RC橋	江戸川用水	2021		剝離・鉄筋露出 うき	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
64	BR0-094072-00031	廻り谷新幹線跨線橋	町道149号廻り谷・上瀬越線	149	1978	1	17.6	6.0	プレT桁	PC橋	JR東北新幹線	2020		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	ひびわれ	Ⅱ	土砂詰り	I	ゆるみ・脱落	Ⅱ	Ⅱ	かぶり不足による鉄筋露出が見られる。 橋台部にひびわれが見られる。	
65	BR0-094072-00032	小畑橋	町道154号上瀬越・丸山線	154	1980	1	12	4.0	PC床版橋(その他)	PC橋	奈良川	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	地盤/ひびわれ、漏水・ 遊離石灰(C1) 伸縮装置/変色・劣化 (C1) 舗装/舗装の異常(C1)	Ⅱ	I	予防保全の観点から速やかに補修等を行う ことが望ましい。	
66	BR0-094072-00193	高久歩道橋	町道157号高福寺・戸ノ又線	157	1978	1	23.3	2.0	形鋼(非合成)	鋼橋	高野川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	腐食 支保の機能障害 変形・欠損	Ⅱ	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行う ことが望ましい。	
67	BR0-094072-00033	瀬越跨線橋	町道158号戸ノ又・上瀬越線	158	1978	3	34.4	4.0	RC床版橋(その他)	混合	JR東北本線	2020		ひびわれ	Ⅱ	腐食	Ⅱ	腐食	Ⅱ	漏水・遊離石灰	I	腐食	Ⅱ	腐食	Ⅱ	Ⅱ	鋼部材の腐食が進んでいる。遊離部からの 漏水・遊離石灰が見られる。	
68	BR0-094072-00034	瀬越新幹線跨線橋	町道158号戸ノ又・上瀬越線	158	1978	1	22.8	4.0	プレT桁	PC橋	JR東北新幹線	2020		-	I	-	I	-	I	ひびわれ	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅱ	橋台部にひびわれが見られる。舗装の異常 が見られる。	
69	BR0-094072-00194	第1橋	町道161号高久駅・亘久保線	161	1981	1	3.6	5.2	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	江戸川用水	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
70	BR0-094072-00035	丸山橋	町道178号丸山・松子線	178	1980	1	25.7	5.4	I桁(非合成)	鋼橋	高野川	2021		落書き(M)	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	腐食 容座モルタル/ひ びわれ、剝離	Ⅱ	添架物/漏水・滞水(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行う ことが望ましい。	
71	BR0-094072-00036	第2橋	町道178号丸山・松子線	178	2010	1	3	5.1	RC特定溝橋	BOX橋	空堀川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	緑石の段差は維持工事による対応が望ましい。	
72	BR0-094072-00037	開運橋	町道178号丸山・松子線	178	1933	1	7.6	3.6	RCT桁	RC橋	大清水用水	2020	2024*	剝離・鉄筋露出	Ⅲ	-	-	-	-	I	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	腐食	Ⅱ	Ⅲ	著しい腐食、減厚を伴う鉄筋露出が広範囲 に見られる。
73	BR0-094072-00038	薄室橋	町道180号岡室・薄室線	180	1990	1	18.78	6.5	プレT桁	PC橋	高野川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常(M) 伸縮装置/沈下・移動・傾 斜(C1)	Ⅱ	I	予防保全の観点から速やかに補修等を行う ことが望ましい。	
74	BR0-094072-00195	第1橋	町道180号岡室・薄室線	180	1998	1	3	4.0	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	高野川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見 られるが概ね健全である。	
75	BR0-094072-00196	第1橋	町道181号丸山・一ツ根線	181	1956	1	3.9	3.8	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	大清水用水	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見 られるが概ね健全である。	
76	BR0-094072-00197	第2橋	町道181号丸山・一ツ根線	181	1998	1	2.4	6.5	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	大清水用水	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位の判定区分												構造物毎の 判定区分	所見	
			名前	No.										上部構造						下部構造		判定	支那部	判定	その他			判定
														主桁	判定	橋桁	判定	床版	判定	下部構造	判定							
77	BR0-094072-00198	山橋	町道182号茅沼・菱境内線	182	1973	1	4.35	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	高野川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
78	BR0-094072-00278	山橋(高野川)	町道183号茅沼・菱境内線	182	1994	1	16.4	4.0	RC床版橋	RC橋	梁瀬川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
79	BR0-094072-00039	弓落跨道橋	町道184号弓落・丸山線	184	1978	1	40.04	3.5	箱桁(非合成)	鋼橋	国道4号線	2021	腐食 防食機能の劣化	II	-	-	-	-	I	-	I	腐食	II	伸縮装置/目地材未設置、漏水・滞水(C1)	II	II	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
80	BR0-094072-00199	第1橋	町道198号松田・大日向線	198	2003	1	3.44	3.9	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	大清水用水	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	防護柵の欠損	II	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
81	BR0-094072-00200	第1橋	町道203号大同組合・鞍掛線	203	1965	1	4.1	7.0	RC床版橋(その他)	RC橋	-	2022		-	I	-	-	-	-	剥離・鉄筋露出	II	-	I	剥離・鉄筋露出、舗装の異常	II	II	橋台胸壁側面、下流側設置、舗装に剥離が見られる。(凍害による損傷) 予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
82	BR0-094072-00201	第1橋	町道207号大同31号線	207	1965	1	3.4	5.0	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	大清水用水	2022		-	I	その他(土砂流出)	II	-	-	I	-	I	-	I	-	I	II	側壁A1上流側背面に土砂流出が見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。
83	BR0-094072-00202	第1橋	町道209号境木原中央線	209	1963	1	2.9	3.0	RC床版橋(その他)	RC橋	那須用水	2022		剥離・鉄筋露出、うき	II	-	-	-	-	剥離・鉄筋露出	II	-	I	剥離・鉄筋露出	II	II	主桁の広範囲に鉄筋露出、堅壁に流水による吸出し、剥離が見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
84	BR0-094072-00040	第2橋	町道211号境木原6号線	211	1969	1	6.8	3.6	RC T桁	RC橋	那須用水	2021	2022	-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	I	補修工事済みのため、すべての部材をI判定とする。	
85	BR0-094072-00203	第1橋	町道211号境木原6号線	211	1963	1	3.4	3.9	RC床版橋(その他)	RC橋	那須用水	2022	2026*	剥離・鉄筋露出、漏水・滞水	II	-	-	-	-	剥離・鉄筋露出	III	-	I	土砂流出	I	III	主桁、橋台に剥離(ジャンカ)、A1橋台に背面土砂の流出が見られる。橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。	
86	BR0-094072-00204	第1橋	町道212号境木原7号線	212	1964	1	3.2	3.9	RC床版橋(その他)	RC橋	那須用水	2022		剥離・鉄筋露出	II	-	-	-	-	剥離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	II	主桁に鉄筋露出、堅壁に流水による吸出し、剥離が見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
87	BR0-094072-00205	第1橋	町道215号北原南線	215	1963	1	3.6	3.6	RC床版橋(その他)	RC橋	大清水用水	2022		ひびわれ、剥離・鉄筋露出、うき、漏水・遊離石灰、漏水・滞水	II	-	-	-	-	剥離・鉄筋露出、洗掘	II	-	I	-	I	II	主桁全体にひびわれ、剥離・鉄筋露出、うき、堅壁に剥離、洗掘が見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
88	BR0-094072-00041	第1橋	町道216号大日向3号線	216	1983	1	5	5.0	RC床版橋(その他)	RC橋	大清水用水	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	I	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
89	BR0-094072-00042	菱境内橋	町道222号池田・高久線	222	1973	3	55	6.0	プレシ中空床版	PC橋	東北自動車道	2021		鉄筋露出	II	-	-	-	-	漏水滞水、ひびわれ	II	-	I	路面の凹凸	II	II	予防的措置が必要な損傷は見られるが、機能には問題がなく、比較的に健全な状態を維持できているといえる。	
90	BR0-094072-00206	第1橋	町道222号池田・高久線	222	1996	1	2.34	7.2	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	江戸川	2022		-	I	その他(土砂流出)	II	-	-	I	-	I	-	I	-	I	II	側壁A1上流側背面に土砂流出が見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。
91	BR0-094072-00207	第3橋	町道222号池田・高久線	222	1987	1	3	8.6	RC溝橋(BOXMn-ト)	BOX橋	江戸川	2022		-	I	ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰、うき	II	-	-	I	-	I	-	I	-	I	II	側壁に、鉄筋露出、うき、遊離石灰を伴うひびわれが見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。
92	BR0-094072-00043	第2橋	町道228号池田・長南寺線	228	2000	1	13	4.0	プレシ中空床版	PC橋	多羅沢川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	路面の凹凸は維持工事による対応が望ましい。	
93	BR0-094072-00208	第1橋	町道228号池田・長南寺線	228	1963	1	3.3	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	多羅沢川	2021	2023	剥離・鉄筋露出	II	-	-	-	-	土砂流出、崩壊 陥み、脱落	III	-	I	防護柵/腐食(C1) 舗装/舗装の異常(C2)	III	III	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。	
94	BR0-094072-00044	穂積新生橋	町道231号北条・山梨子線	231	2001	1	22.6	7.5	プレシ中空床版	PC橋	四ツ川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
95	BR0-094072-00045	第1橋	町道232号藤塩・長南寺線	232	2003	1	9.5	3.5	プレシ中空床版	PC橋	多羅沢川	2020		-	I	-	-	-	I	ひびわれ	I	-	I	土砂詰り	II	I	A1、A2共に乾燥収縮によるひびわれが見られる。	

橋梁数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分												橋造物毎の 判定区分	所見			
			名前	No.										上部構造						下部構造		判定	支保部	判定	その他			判定		
														主桁	判定	横桁	判定	床版	判定	下部構造	判定									
96	BR0-094072-00209	第1橋	町道234号穂積18号線	234	1971	1	2.5	5.5	RC溝橋 (BOXM(ハート))	BOX橋	上川漆塚用水	2022	-	I	-	I	洗堀	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	Ⅱ	下流側底版、均しコンクリート部にすき間が見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。			
97	BR0-094072-00210	第1橋	町道237号穂積・大日向線	237	1963	1	3.1	8.1	RC溝橋 (BOXM(ハート))	BOX橋	大清水用水	2021	剥離・鉄筋露出 漏水・滲水	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	-	-	防護柵/防食機能の劣化、変形・欠損 (M) 舗装/舗装の異常 (M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。			
98	BR0-094072-00046	新白沢橋	町道238号山梨子・若々沢線	238	1999	3	75.06	11.0	スパン桁	PC橋	白沢川	2021	-	I	定着部の異常	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸 (M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。		
99	BR0-094072-00158	りんどう大橋	町道238号山梨子・若々沢線	238	2002	8	462	11.0	ラーメン橋	鋼橋	那珂川	2022	その他（ふん音、鳥の巣）	Ⅱ	-	I	床版ひびわれ、 漏水・造礁石灰	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	土砂詰り	Ⅱ	Ⅱ	張出床版に造礁石灰を伴うひびわれが見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。土砂詰り、鳥の巣等は維持工事。		
100	BR0-094072-00211	第3橋	町道238号山梨子・若々沢線	238	1963	1	4.3	6.3	RC床版橋 (その他)	RC橋	大清水用水	2022	-	I	-	-	-	-	剥離・鉄筋露出、洗堀	Ⅱ	-	I	-	I	-	Ⅱ	橋台堅壁に流水による吸出し、剥離、基礎に洗堀が見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。			
101	BR0-094072-00212	大石中央橋	町道240号穂積25号線	240	2001	1	3	5.0	RC溝橋 (BOXM(ハート))	BOX橋	苦戸川	2022	-	I	ひびわれ	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	側壁にひびわれ見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。舗装は維持工事。		
102	BR0-094072-00047	落合橋	町道247号漆塚・松田線	247	2000	1	30.7	7.1	スパン桁	PC橋	四ツ川	2021	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。		
103	BR0-094072-00048	第5橋	町道247号漆塚・松田線	247	1973	1	7.5	6.5	RCT桁	RC橋	大清水用水	2020	2020	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	床版ひびわれ	I	ひびわれ	I	-	I	腐食	Ⅱ	I	剥離や細かなひびわれが生じている。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。			
104	BR0-094072-00049	第6橋	町道247号漆塚・松田線	247	1973	1	7.5	6.6	RCT桁	RC橋	大清水用水	2020		剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	漏水・造礁石灰	Ⅱ	剥離・造礁石灰	Ⅱ	土砂詰り	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁部の鉄筋露出は橋座部に見られる。床版ひびわれは幅0.4mmのものも見られる。		
105	BR0-094072-00213	第3橋	町道247号漆塚・松田線	247	1963	1	3.4	7.5	RC溝橋 (BOXM(ハート))	BOX橋	上川漆塚用水	2021	2023	剥離・鉄筋露出	Ⅲ	-	-	-	-	ひびわれ 抜幅取合い部/空隙	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅲ	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。			
106	BR0-094072-00214	第4橋	町道247号漆塚・松田線	247	1973	1	4.7	6.1	RC床版橋 (その他)	RC橋	江戸川	2021	-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常、土砂詰り (M)	Ⅱ	I	Ⅱ	舗装の異常等は維持工事による対応が望ましい。			
107	BR0-094072-00215	第7橋	町道247号漆塚・松田線	247	1973	1	4	6.5	RC床版橋 (その他)	RC橋	大清水用水	2021	-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	防護柵/突起物の変形 舗装/土砂詰り (M)	Ⅱ	I	Ⅱ	防護柵の変形、舗装の土砂詰りは維持工事による対応が望ましい。	
108	BR0-094072-00216	第8橋	町道247号漆塚・松田線	247	1973	1	4.6	6.6	RCT桁	RC橋	大清水用水	2021	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常、土砂詰り (M)	Ⅱ	I	Ⅱ	舗装の異常等は維持工事による対応が望ましい。	
109	BR0-094072-00217	第9橋	町道247号漆塚・松田線	247	1973	1	4.9	5.5	RC床版橋 (その他)	RC橋	那須用水	2021	-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常 (M)	Ⅱ	I	Ⅱ	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
110	BR0-094072-00050	穂積東橋	町道248号戸能・穂積線	248	2001	1	20	6.9	プレシ中空床版	PC橋	四ツ川	2021	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常 (M)	Ⅱ	I	Ⅱ	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
111	BR0-094072-00051	第1橋	町道251号大島・北条線	251	1958	1	5	2.8	アーチ橋	石橋	多羅沢川	2021	植生 (M)	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	-	-	地覆/土砂流出 (M)	Ⅱ	I	Ⅱ	主桁の植生、地覆下部の土砂流出は維持工事による対応が望ましい。		
112	BR0-094072-00218	第2橋	町道251号大島・北条線	251	1958	1	2.8	3.5	アーチ橋 (その他)	石橋	多羅沢川	2021	-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	Ⅱ	構造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
113	BR0-094072-00219	第3橋	町道251号大島・北条線	251	1958	1	5.4	5.0	アーチ橋	RC橋	多羅沢川	2021	-	I	-	-	-	-	-	変形・欠損	Ⅱ	-	I	防護柵/変形・欠損 (G1) 舗装/舗装の異常 (M)	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	道路橋の機能に支障が生じていない状態。		
114	BR0-094072-00220	第1橋	町道252号大島中央線	252	1986	1	2.5	4.5	RC溝橋 (BOXM(ハート))	BOX橋	大島用水	2022	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	Ⅱ	Ⅱ	構造物の機能に支障が生じていない状態である。

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分												橋造物毎の 判定区分	所見	
			名前	No.										上部構造						下部構造		判定	支 承 部	判定	その他			判定
														主桁	判定	橋桁	判定	床版	判定	判定	判定							
115	BR0-094072-00221	第1橋	町道253号大島2号線	253	1958	1	4.5	5.0	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	大島用水	2022		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。	
116	BR0-094072-00222	第1橋	町道254号大島・高津線	254	2000	2	65.3	1.5	H形鋼 (合成)	鋼橋	余笹川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	落橋防止装置/ゴムパッドの脱落 (M)	II	伸縮装置/漏水・滞水 (M)	II	I	落橋防止装置のゴムパッドの脱落は維持工事による対応が望ましい。	
117	BR0-094072-00223	第1橋	町道256号中原中央線	256	1973	1	3.4	5.0	RC床版橋 (その他)	RC橋	大島用水	2022		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	路面の凹凸	II	II	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。舗装の段差は維持工事による対応が望ましい。	
118	BR0-094072-00224	第2橋	町道256号中原中央線	256	1973	1	4.1	5.0	RC床版橋 (その他)	RC橋	大島用水	2022		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。	
119	BR0-094072-00225	第1橋	町道257号中原3号線	257	1985	1	2.6	4.6	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	大島用水	2022		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。	
120	BR0-094072-00064	第1橋	町道358号川内町・大町線	258	1958	1	6.7	3.0	RC床版橋 (その他)	RC橋	湯川	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	I	橋造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
121	BR0-094072-00226	第1橋	町道258号中原4号線	258	1985	1	2	5.0	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	大島用水	2022		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。	
122	BR0-094072-00227	第1橋	町道270号高津・千振線	270	1963	1	4.7	3.4	RC床版橋 (その他)	RC橋	余笹川	2021	ひびわれ 漏水・道粒石灰 剝離・鉄筋露出	II	-	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
123	BR0-094072-00228	第2橋	町道270号高津・千振線	270	1963	1	3.6	4.5	RC床版橋 (その他)	RC橋	遊室用水路	2021	剝離・鉄筋露出 うき	II	-	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/舗装の異常 (M)	II	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
124	BR0-094072-00229	第3橋	町道270号高津・千振線	270	1963	1	2.9	8.0	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	遊室用水路	2021	剝離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	剝離・鉄筋露出 漏水・滞水	II	-	I	舗装/舗装の異常 (M)	II	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。		
125	BR0-094072-00230	第1橋	町道273号田島・豊津線	273	1995	1	4	5.7	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	余笹川	2022		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装の異常	II	II	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。舗装のより、欠損、陥没は維持工事による対応が望ましい。	
126	BR0-094072-00231	第2橋	町道273号田島・豊津線	273	1995	1	2.8	6.0	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	余笹川	2022		-	I	-	I	洗堀	II	-	I	-	I	-	I	II	下流側底版、均しコンクリート部にすき間が見られる。予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
127	BR0-094072-00232	第1橋	町道284号緑野線	284	1955	1	4.4	3.6	RC床版橋 (その他)	RC橋	遊室用水路	2022		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。	
128	BR0-094072-00233	千振橋	町道286号保育所・一本木線	286	1958	1	4.4	6.0	RC床版橋 (その他)	RC橋	遊室用水路	2022		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。	
129	BR0-094072-00234	第1橋	町道298号柏台6組線	298	2000	1	3	5.0	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	遊室用水路	2022		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。	
130	BR0-094072-00052	第1橋	町道299号北沢南線	299	2000	1	14.3	3.0	プレシ中空床版	PC橋	江戸川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	防護柵/不法占拠 (M)	II	I	防護柵の不法占拠は維持工事による対応が望ましい。	
131	BR0-094072-00053	第2橋	町道309号大谷1・大谷3線	309	2000	1	8.4	4.7	プレシ中空床版	PC橋	黒川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	橋造部材、付属物ともに軽微な損傷は見られるが概ね健全である。	
132	BR0-094072-00235	第1橋	町道309号大谷1・大谷3線	309	1965	1	3.5	4.1	RC床版橋 (その他)	RC橋	黒川	2022	剝離・鉄筋露出、 うき、漏水・滞水、 その他 (植生)	II	-	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	II	主桁全体に剝離・鉄筋露出、うき、堅壁に剝離が見られる。予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。植生は維持工事。	
133	BR0-094072-00236	第1橋	町道316号大谷2・大谷3線	316	1982	1	2	6.1	RC清橋 (BOXM ^レ →)	BOX橋	黒川	2022		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	路面の凹凸、舗装の異常、土砂詰り	II	I	橋造物の機能に支障が生じていない状態である。舗装の異常、路面の凹凸等は維持工事による対応が望ましい。	

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分	所見		
			名前	No.										上部構造					下部構造		判定	支 承 部	判定			その他	判定
														主桁	判定	横桁	判定	床版	判定	判定							
134	BR0-094072-00237	第1橋	町道320号大谷4・大谷5線	320	1990	1	2.3	5.6	RC溝橋 (BOXM(←→))	BOX橋	-	2022	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造物の機能に支障が生じていない状態である。	
135	BR0-094072-00238	第1橋	町道326号上半横線	326	1960	1	3.3	3.0	RC床版橋 (その他)	RC橋	那珂川支流	2022	2030*	剝離・鉄筋露出	III	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	変形・欠損、舗装の異常	II	III	主桁広範囲に鉄筋露出が見られる。鉄筋に著しい腐食が見られる為、橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
136	BR0-094072-00239	第2橋	町道326号上半横線	326	1960	1	2.36	2.3	RC溝橋 (BOXM(←→))	BOX橋	那珂川支流	2022	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造物の機能に支障が生じていない状態である。	
137	BR0-094072-00240	第1橋	町道327号下半横・島中線	327	1975	1	2.3	4.7	RC床版橋 (その他)	RC橋	那珂川支流	2022	-	I	-	-	-	-	その他 (土砂流出)	II	-	I	-	I	II	A2橋台背面に土砂流出が見られる。予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
138	BR0-094072-00054	下黒尾橋	町道330号室野井・六斗地線	330	1986	1	12.2	6.7	プレシ中空床版	PC橋	下黒尾川	2021	ひびわれ 漏水・遊離石灰	II	-	-	-	I	-	I	-	I	排水管/腐食、変形・欠損 (C1)	II	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
139	BR0-094072-00241	第2橋	町道330号室野井・六斗地線	330	1960	1	2.5	3.7	RC床版橋 (その他)	RC橋	上黒尾川	2022		I	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装の異常	II	I	構造物の機能に支障が生じていない状態である。舗装路肩の土砂流出、崩壊等は維持工事による対応が望ましい。	
140	BR0-094072-00055	下黒尾橋	町道331号室野井・バシラド・バーナ線	331	1961	1	8	3.8	RCT桁	RC橋	下黒尾川	2021	2026*	剝離・鉄筋露出 うき	III	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常 (M)	II	III	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
141	BR0-094072-00056	遼山橋	町道331号室野井・バシラド・バーナ線	331	1991	1	21.6	7.0	プレシ桁	PC橋	上黒尾川	2021	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常 (M)	II	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
142	BR0-094072-00057	並木橋	町道335号横沢・六斗地線	335	1972	1	8	5.0	RCT桁	RC橋	下黒尾川	2021	ひびわれ 漏水・滞水	II	ひびわれ 漏水・滞水	II	-	I	-	I	-	I	-	I	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
143	BR0-094072-00058	第2橋	町道335号横沢・六斗地線	335	1963	1	13	6.0	プレシ床版	PC橋	上黒尾川	2021	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸 (M) 舗装の異常 (M) 土砂詰り (M)	II	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	
144	BR0-094072-00242	第3橋	町道335号横沢・六斗地線	335	1963	1	3.1	4.8	RC床版橋 (その他)	RC橋	高野沢川	2022	剝離・鉄筋露出、 うき	II	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	II	主桁広範囲に剝離・鉄筋露出、うきが見られる。予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
145	BR0-094072-00243	第1橋	町道341号伊藤台・横沢線	341	1965	1	4.5	3.6	RC床版橋 (その他)	RC橋	那珂川支流	2022	ひびわれ、剝離、 鉄筋露出、うき、 漏水・滞水	II	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	II	主桁全体に剝離・鉄筋露出、うき、ひびわれ、壁面に剝離が見られる。予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
146	BR0-094072-00244	第2橋	町道341号伊藤台・横沢線	341	1965	1	2.7	3.2	RC床版橋 (その他)	RC橋	那珂川支流	2022	ひびわれ、漏水・ 遊離石灰	II	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	II	主桁に遊離石灰を伴うひびわれ、壁面に剝離が見られる。(凍害による損傷) 予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
147	BR0-094072-00059	守子橋	町道343号守子・室野井線	343	2003	1	12	6.5	プレシ中空床版	PC橋	湯川	2021	-	I	-	-	-	I	植生	II	-	I	-	I	I	橋台の植生は維持工事による対応が望ましい。	
148	BR0-094072-00060	黒沢橋	町道343号守子・室野井線	343	1985	1	10	6.5	プレシ床版	PC橋	湯川支流	2020	-	I	-	-	-	I	剝離・鉄筋露出	II	-	I	変形・欠損	II	II	橋台部に0.2mm以上のひびわれ、伸縮装置に変形がある。	
149	BR0-094072-00061	高雄段橋	町道343号守子・室野井線	343	1963	2	20.9	4.0	RCT桁	RC橋	高雄段川	2021	剝離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	-	I	腐食	II	排水管/排水不良 (M) 舗装/舗装の異常 (M)	II	II	予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。	
150	BR0-094072-00245	第3橋	町道343号守子・室野井線	343	1987	1	3.4	6.5	RC溝橋 (BOXM(←→))	BOX橋	-	2022	ひびわれ、剝離・ 鉄筋露出、その他 (目地材の脱落)、 漏水・滞水	II	剝離・鉄筋露出、 その他 (目地材の脱落)	II	-	I	-	I	-	I	舗装の異常	II	II	頂壁、側壁に鉄筋露出、目地材の脱落、漏水・滞水等が見られる。予防保全の観点から速やかに補修を行うことが望ましい。舗装は維持工事。	
151	BR0-094072-00062	第2橋	町道344号上守子・那須高厚線	344	1998	1	5.1	4.0	RC溝橋 (BOXM(←→))	BOX橋	美和ヶ沢川	2021	ひびわれ	II	ひびわれ	II	-	I	-	I	-	-	-	I	II	主桁にひびわれが見られる。	
152	BR0-094072-00246	湯川橋	町道344号上守子・那須高厚線	344	1999	1	4.5	4.2	RC溝橋 (BOXM(←→))	BOX橋	湯川	2021	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/舗装の異常 (M)	II	I	舗装の異常は維持工事による対応が望ましい。	

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分	所見			
			名前	No.										上部構造					下部構造		判定	支保部	判定			その他	判定	
														主桁	判定	橋桁	判定	床版	判定	判定								判定
153	BR0-094072-00063	三井橋	町道356号東町・西山線	356	1968	1	22.5	6.0	I桁(非合成)	鋼橋	湯川	2021	2024*	腐食、防食機能 の劣化	Ⅲ	-	I	-	I	-	I	腐食 支保の機能障害	Ⅲ	伸縮装置/目的地材の劣 化、脱落(C1) 排水管/漏水(M)	Ⅱ	Ⅲ	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに 補修等を行う必要がある。	
154	BR0-094072-00247	美和ヶ沢橋	町道359号湯本・横沢線	359	1963	1	2.95	4.2	RC床版橋(その他)	RC橋	美和ヶ沢川	2022		ひびわれ、剥 離・鉄筋露出、 漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	-	-	-	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	剥離・鉄筋露出、舗装 の異常	Ⅱ	Ⅱ	主桁にひびわれ、漏水・遊離石灰、鉄筋 露出、登壁、地盤に剥離が見られる。 (凍害) 予防保全の観点から速やかに補 修等を行うことが望ましい。	
155	BR0-094072-00248	第1橋	町道360号湯本・伊藤台線	360	1955	1	3.3	5.2	RC床版橋(その他)	RC橋	-	2022		剥離・鉄筋露 出、うき	Ⅱ	-	-	-	-	剥離・鉄筋露 出、洗掘	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、うき、橋台に剥離、洗 掘が見られる。予防保全の観点から速や かに補修等を行うことが望ましい。	
156	BR0-094072-00065	元湯橋	町道367号旭町・元湯線	367	1962	1	8.7	4.6	RC床版橋(その他)	RC橋	湯川	2023	2021	-	-	-	-	変形・欠損	Ⅱ	-	I	-	-	-	I	Ⅱ	スラブドレンの配管は補修を行うことが 望ましい。維持予算で対応可能である。	
157	BR0-094072-00067	下黒尾1号橋	町道372号那須北幹線	372	1965	1	11	5.5	H形鋼(非合成)	鋼橋	下黒尾川	2021	2028*	腐食	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	腐食 支保の機能障害	Ⅲ	伸縮装置/腐食	Ⅱ	Ⅲ	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに 補修等を行う必要がある。	
158	BR0-094072-00068	上黒尾1号橋	町道374号那須南幹線	374	1965	1	12	10.6	I桁(非合成)	鋼橋	上黒尾川	2021		-	I	-	I	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	その他(土砂地 籍)	Ⅱ	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが 望ましい。	
159	BR0-094072-00069	大清水1号橋	町道374号那須南幹線	374	1965	1	25	10.6	H形鋼(非合成)	鋼橋	上黒尾川支流	2021	2022	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	補修工事済みのため、すべての部材をⅠ 判定とする。	
160	BR0-094072-00070	横沢橋	町道375号東1号支線	375	1965	3	45	5.1	ラーメン橋	鋼橋	上黒尾川支流	2021		-	I	-	I	ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	ゆるみ・脱落 支保の機能障害	Ⅱ	地盤/ひびわれ、漏水・ 遊離石灰(C1) 舗装/路面の凹凸(M)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行 うことが望ましい。	
161	BR0-094072-00071	下黒尾2号橋	町道379号東5号支線	379	1965	1	8.5	3.6	H形鋼(非合成)	鋼橋	下黒尾川支流	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	腐食	Ⅱ	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行 うことが望ましい。	
162	BR0-094072-00072	大清水2号橋	町道380号東6号支線	380	1965	1	25	5.4	I桁(非合成)	鋼橋	上黒尾川支流	2021		-	I	-	I	漏水・遊離石 灰、埝の集(Ⅲ)	Ⅱ	-	I	腐食	Ⅱ	排水ます/土砂詰り(Ⅲ) 排水管/流末不良(C1)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行 うことが望ましい。	
163	BR0-094072-00073	三沢台橋	町道393号南1号支線	393	1965	3	29.74	5.5	ラーメン橋	鋼橋	高野沢川	2021		-	I	-	I	剥離・鉄筋露 出、うき	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	土砂詰り	Ⅱ	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが 望ましい。	
164	BR0-094072-00074	五峰橋	町道399号相鉄3号幹線	399	1967	1	25.4	8.0	H形鋼(非合成)	鋼橋	小白戸川	2021	2023	-	I	-	I	床版ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅲ	ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰	Ⅱ	腐食 支保の機能障害	Ⅱ	防護柵/腐食(C1) 舗装/舗装の異常(C2) 排水管/変形・欠損(M)	Ⅲ	Ⅲ	予防保全の観点から速やかに補修等を行 うことが望ましい。	
165	BR0-094072-00075	きじなき橋	町道400号相鉄4号幹線	400	1967	1	20.4	8.0	H形鋼(非合成)	鋼橋	小白戸川	2021		-	I	-	I	-	I	ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅱ	腐食 支保の機能障害	Ⅱ	防護柵/腐食(C1) 舗装/舗装の異常(C1)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが 望ましい。	
166	BR0-094072-00076	鈴振橋	町道400号相鉄4号幹線	400	1968	1	25.4	8.0	H形鋼(合成)	鋼橋	白戸川	2021		-	I	-	I	床版ひびわれ 漏水・遊離石灰 剥離・鉄筋露出 うき	Ⅱ	ひびわれ 漏水・遊離石灰	Ⅱ	腐食 支保の機能障害	Ⅱ	防護柵/腐食(C1) 地盤/剥離・鉄筋露出 (C1) 舗装/舗装の異常(C1)	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行 うことが望ましい。	
167	BR0-094072-00077	白戸橋	町道401号相鉄5号幹線	401	1968	1	25.4	8.0	H形鋼(合成)	鋼橋	白戸川	2021	2025*	-	I	-	I	床版ひびわれ 剥離・鉄筋露出 うき 漏水・遊離石灰	Ⅲ	ひびわれ 漏水・遊離石灰 漏水・漏水	Ⅱ	腐食 支保の機能障害	Ⅱ	防護柵/腐食 伸縮装置/剥離・鉄筋露 出 舗装/舗装の異常(Ⅲ)	Ⅲ	Ⅲ	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに 補修等を行う必要がある。	
168	BR0-094072-00249	第1橋	町道434号夕狩線	434	1955	1	2.3	3.8	RC床版橋(その他)	RC橋	-	2023		-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	-	I	I	道路橋機能に支障は生じていない。但 し、軽微な損傷有り。	
169	BR0-094072-00250	第1橋	町道440号矢ノ目南線	440	1968	1	4.4	4.0	RC桁橋(その他)	RC橋	-	2023	2030*	剥離・鉄筋露出	Ⅲ	-	-	-	-	-	変形・欠損	Ⅲ	-	-	-	I	Ⅲ	主桁の鉄筋露出及び橋台の欠損は耐荷力 低下が懸念されるため、早急に補修を行 う必要がある。
170	BR0-094072-00078	高雄股橋	町道468号橋坂線(郡道・県道線)	468	1964	1	14.72	6.0	RCT桁	RC橋	高雄股川	2021		剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	腐食、支保部の 機能障害	Ⅱ	防護柵/変形・欠損、地 盤/うき	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが 望ましい。
171	BR0-094072-00251	湯川橋	町道470号那須高尾5号線	470	1957	1	4.6	3.8	RC床版橋(その他)	RC橋	湯川	2023		-	-	-	-	-	I	変形・欠損	Ⅱ	-	-	腐食、変形・欠損	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	橋台の変形・欠損は補修を行うことが望 ましい。また、防護柵は取替が望まし い。

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分	所見			
			名前	No.										上部構造					支保部	判定	その他	判定						
														主桁	判定	横桁	判定	床版					判定					
172	BR0-094072-00079	那須大山橋	町道473号法師畑・山梨子線	473	1996	5	162.5	7.5	I桁(非合成)	鋼橋	東北自動車道	2021	2026*	-	I	-	-	張り出し部のひびわれ	Ⅱ	ひびわれ、漏水跡	Ⅱ	-	I	路面の凹凸、伸縮の土砂詰まり	Ⅱ	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴うひびわれが多数見られる。前回点検から進行は見られないが横桁に遊離石灰を伴うひびわれも新たに確認された。予防保全の観点から舗装の現状と上部の止水対策も併せて速やかな補修が必要となる。	
173	BR0-094072-00080	下川橋	町道473号法師畑・山梨子線	473	1992	3	95.5	7.5	I桁(非合成)	鋼橋	余笹川	2021		-	I	-	I	-	I	土砂詰り	Ⅱ	-	I	排水管/変形・欠損、排水ます/土砂詰り	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
174	BR0-094072-00081	第3橋	町道473号法師畑・山梨子線	473	2002	1	6.3	8.0	RC溝橋(BOX&M ¹ -ト)	BOX橋	秋山沢線	2021		ひびわれ	Ⅱ	ひびわれ	Ⅱ	-	I	-	I	-	-	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
175	BR0-094072-00082	上川跨線橋	町道473号法師畑・山梨子線	473	2002	1	36.5	8.0	ボスT桁	PC橋	JR東北本線	2020		うき	Ⅱ	うき	Ⅱ	-	I	漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	ひびわれ	Ⅱ	Ⅱ	A1橋台全体にひびわれが見られる。	
176	BR0-094072-00253	第1橋	町道483号黒田原・松ノ倉線	483	1963	1	7.3	6.1	RCT桁	RC橋	上黒尾川	2023		-	I	-	-	-	I	-	I	-	-	舗装の異常	Ⅱ	I	道路橋機能に支障は生じていない。但し、舗装は補修を行うことが望ましい。	
177	BR0-094072-00254	第2橋	町道483号黒田原・松ノ倉線	483	1996	1	2.3	6.7	RC溝橋(BOX&M ¹ -ト)	BOX橋	関水路	2023		漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	-	I	-	-	-	I	舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	目地の漏水対策を行うことが望ましい。	
178	BR0-094072-00084	石堀子橋	町道486号石堀子1号線	486	1995	3	82	7.1	ボスT桁	PC橋	余笹川	2021		-	I	-	I	-	I	その他(漂流物の堆積)	Ⅱ	-	I	排水管/変形・欠損	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
179	BR0-094072-00085	時庭北沢橋	町道486号石堀子1号線	486	1993	1	16.5	7.8	H形鋼(非合成)	鋼橋	棒川	2021		-	I	-	I	床版ひびわれ、漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
180	BR0-094072-00086	四ツ川橋	町道489号池田・観音坂線	489	1960	1	7.3	4.4	RCT桁	RC橋	四ツ川	2021		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
181	BR0-094072-00255	第1橋	町道489号池田・観音坂線	489	1975	1	3.2	4.8	RC床版橋(その他)	RC橋	四ツ川支流	2023	2027*	-	-	-	-	うき	Ⅱ	-	I	-	I	変形・欠損	Ⅲ	Ⅱ	床版のうきは補修を行うことが望ましい。高欄・防護柵は早急に補修を行う必要がある。	
182	BR0-094072-00272	多羅沢線	町道501号戸能線	501	2001	1	18.26	5.1	BOX-C	BOX橋	多羅沢川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	橋名板/脱落	Ⅱ	I	橋名板の脱落は維持工事による対応が望ましい。	
183	BR0-094072-00270	緑樹苑こね道路橋	町道504号後藤橋南線	504	1978	3	31.2	4.9	RC床版橋	RC橋	JR東北新幹線	2020		ひびわれ	Ⅱ	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	変色・劣化	Ⅱ	土砂詰り	I	Ⅱ	床版に鉄筋露出、ひびわれが見られる。横桁にも鉄筋露出が見られる。	
184	BR0-094072-00274	白戸川橋	町道506号大沢線	506	1954	1	10.5	4.5	プレシ中空床版	RC橋	白戸川	2022	2018	ひびわれ、漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	床版ひびわれ、漏水・遊離石灰	Ⅱ	剝離・鉄筋露出、漏水・滞水	Ⅱ	-	I	路面の凹凸、舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	主桁、床版に遊離石灰を伴うひびわれ、橋台堅固に劣害による剝離は見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。	
185	BR0-094072-00275	行谷橋	町道506号大沢線	506	1954	1	4.7	4.7	RC床版橋	RC橋	行谷川	2022		ひびわれ、漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	I	ひびわれ、漏水・遊離石灰、舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	頂版、防護柵に凍害による遊離石灰を伴うひびわれが見られる。予防保全の観点から速やかに補修等を行うことが望ましい。舗装は維持工事。	
186	BR0-094072-00256	大沢橋	町道602号山中中央線	602	1930	1	4.5	6.3	RC床版橋(その他)	RC橋	奈良川	2023		-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	-	I	I	道路橋機能に支障は生じていない。但し、軽微な損傷有り。	
187	BR0-094072-00088	第1橋 (1号橋)	町道605号寄居大久保線	605	1992	1	10.4	5.0	PC床版橋(その他)	PC橋	奈良川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
188	BR0-094072-00089	第1橋 (1号橋)	町道609号寄居堰橋線	609	1965	1	7.8	3.0	H形鋼(非合成)	鋼橋	奈良川	2021		-	I	-	I	-	I	その他(植生)	Ⅱ	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
189	BR0-094072-00090	平田橋	町道611号平田・水塩大久保線	611	1994	1	14.1	10.0	プレT桁	PC橋	奈良川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
190	BR0-094072-00257	第2橋	町道611号平田・水塩大久保線	611	1965	1	2.3	7.2	RC溝橋(BOX&M ¹ -ト)	BOX橋	葛満川	2023		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	-	-	-	I	I	頂版のスクーリングは補修を行うことが望ましい。

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分	構造物毎の 判定区分	所見	
			名前	No.										上部構造					下部構造	判定	支保部	判定	その他				判定
														主桁	判定	横桁	判定	床版									
191	BR0-094072-00259	第1橋	町道617号板屋・養沢線	617	1963	1	3.5	5.6	RC床版橋(その他)	RC橋	坂木川	2023		-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	土砂詰り	Ⅱ	I	道路橋機能に支障は生じていない。路面の土砂は維持工事で対応可能。
192	BR0-094072-00260	第2橋	町道617号板屋・養沢線	617	1963	1	3	4.4	RC床版橋(その他)	RC橋	木下川	2023		-	-	-	-	剝離・鉄筋露出 うき	Ⅱ	-	I	-	-	-	I	Ⅱ	床版の鉄筋露出、うきは補修を行うことが望ましい。
193	BR0-094072-00092	第2橋	町道619号丸作線	619	2000	1	6.5	2.7	RC床版橋(その他)	RC橋	坂木沢川	2021		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
194	BR0-094072-00261	第1橋	町道619号丸作線	619	1962	1	2.4	3.5	RC床版橋(その他)	RC橋	坂木川	2023		-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	-	-	-	I	Ⅱ	床版の鉄筋露出は補修を行うことが望ましい。
195	BR0-094072-00093	下河原橋	町道620号基岸・脇沢線	620	1930	2	21.3	4.6	RCT桁	RC橋	奈良川	2020	2015	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	漏水・造離石灰	Ⅱ	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	防食機能の劣化	I	Ⅱ	主桁、横桁の鉄筋露出は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
196	BR0-094072-00094	仲橋	町道620号基岸・脇沢線	620	1930	1	5.4	6.0	RC床版橋(その他)	RC橋	枝木沢川	2021		剝離・鉄筋露出、 うき	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
197	BR0-094072-00269	樺実橋	町道620号基岸・脇沢線	620	2002	1	3.4	6.2	RC溝橋(BOXMハート)	BOX橋	寺ノ入沢	2023		-	I	-	I	-	I	-	-	-	I	-	I	I	道路橋機能に支障は生じていない。但し、軽微な損傷有り。
198	BR0-094072-00095	1号橋	町道623号新町・上ノ宮線	623	2000	1	18.6	2.5	プレシ中空床版	PC橋	奈良川	2021		-	I	-	-	-	I	土砂詰り	Ⅱ	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	構造部材について軽微な損傷は見られるが概ね健全である。堅固の土砂堆積は維持工事が望ましい。
199	BR0-094072-00096	新仲橋	町道625号新町下・国地線	625	1942	1	9.45	2.5	ラーメン橋	鋼橋	奈良川	2021		腐食、防食機能の劣化	Ⅱ	腐食、防食機能の劣化	Ⅱ	腐食、防食機能の劣化	Ⅱ	腐食、防食機能の劣化	Ⅱ	-	I	高橋/破断	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
200	BR0-094072-00262	第1橋	町道629号白井・小山線	629	1973	1	2	3.6	RC溝橋(BOXMハート)	BOX橋	太田沢川	2023		-	I	-	I	-	I	-	I	-	-	-	I	I	道路橋機能に支障は生じていない。但し、軽微な損傷有り。
201	BR0-094072-00097	白井橋	町道630号白井・太田沢線	630	1995	1	12.3	4.0	プレシ中空床版	PC橋	奈良川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造物、付属物ともに軽微な損傷は見られるが、概ね健全である。
202	BR0-094072-00263	獅子舞橋	町道631号戸野・吉野目線	631	1996	1	14.2	6.0	プレシ中空床版	PC橋	葛瀬川	2023		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	土砂詰り	Ⅱ	I	道路橋機能に支障は生じていない。排水の土砂詰りは維持工事で対応可能。
203	BR0-094072-00264	上白井橋	町道631号戸野・吉野目線	631	1996	1	12.8	6.0	プレシ中空床版	PC橋	葛瀬川	2023		-	I	-	-	-	I	ひびわれ	I	-	I	土砂詰り	Ⅱ	I	橋台のひびわれは補修を行うことが望ましい。排水の土砂詰りは維持工事で対応可能。
204	BR0-094072-00098	1号橋	町道632号横町・大平線	632	1995	1	12.2	5.0	プレシ中空床版	PC橋	葛瀬川	2021		-	I	-	-	-	I	土砂詰り	Ⅱ	-	I	排水ます/土砂詰り	Ⅱ	I	構造部材について軽微な損傷は見られるが概ね健全である。堅固の土砂堆積は維持工事が望ましい。
205	BR0-094072-00099	1号橋	町道634号熊野堂・宮本線	634	1993	1	11	4.0	プレシ中空床版	PC橋	奈良川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	構造物、付属物ともに軽微な損傷は見られるが、概ね健全である。
206	BR0-094072-00100	石瀬橋	町道644号唐木田・東岩崎線	644	1991	1	19.6	4.0	プレシ中空床版	PC橋	奈良川	2023		ひびわれ	Ⅱ	-	-	漏水・造離石灰	Ⅱ	-	I	-	I	路面の凹凸	Ⅱ	Ⅱ	主桁のひびわれは詳細調査の後、対策を行うことが望ましい。また、漏水対策を行うことが望ましい。凹凸は維持工事対応。
207	BR0-094072-00101	掘下橋	町道644号唐木田・東岩崎線	644	2005	1	20.6	5.0	プレシT桁	PC橋	奈良川	2020		-	I	-	I	漏水・造離石灰	Ⅱ	土砂詰り	I	-	I	路面の凹凸	Ⅱ	Ⅱ	間詰部からの漏水が見られるが、概ね健全である。
208	BR0-094072-00102	堂の下橋	町道649号堂ノ下線	649	1958	1	11.6	3.7	RCT桁	RC橋	奈良川	2021		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	剝離や造離石灰が生じており、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
209	BR0-094072-00103	中ノ川橋	町道653号西坂・法師畑線	653	2001	1	46.4	4.0	I桁(非合成)	鋼橋	黒川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分	所見			
			名前	No.										上部構造					下部構造		判定	支保部	判定			その他	判定	
														主桁	判定	横桁	判定	床版	判定	下部構造								判定
210	BR0-094072-00104	あやめ橋	町道656号白井線	656	1996	1	11.24	5.0	プレシ中空床版	PC橋	葛薄川	2021	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	排水ます/土砂詰り	Ⅱ	I	構造物、付属物ともに軽微な損傷は見られるが、概ね健全である。		
211	BR0-094072-00105	新豊富橋	町道660号塩河久津・上田線	660	2001	1	44.4	7.0	I桁(非合成)	鋼橋	黒川	2021	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	排水管/土砂詰り	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。		
212	BR0-094072-00106	大塩橋	町道664号水塩・大久保線	664	2001	1	35.3	6.0	プレシ中空床版	PC橋	黒川	2021	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。		
213	BR0-094072-00107	大鉢橋	町道664号水塩・大久保線	664	2001	1	15.285	6.0	プレシ中空床版	PC橋	黒田川	2021	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。		
214	BR0-094072-00265	第1橋	町道665号大久保・塩河久津線	665	1963	1	3.3	6.1	RC床版橋(その他)	RC橋	黒川支流	2023	-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	-	-	I	I	道路橋機能に支障は生じていない。但し、軽微な損傷有り。	
215	BR0-094072-00266	第2橋	町道665号大久保・塩河久津線	665	1963	1	2	7.1	RC床版橋(その他)	RC橋	黒川支流	2023	-	I	-	-	-	I	-	I	-	-	-	変形・欠損	Ⅱ	I	道路橋機能に支障は生じていない。防護柵・ビームの変形は維持工事で対応可能。	
216	BR0-094072-00108	高橋	町道681号芦野中央線	681	1929	1	9.5	6.0	RCT桁	RC橋	奈良川	2021	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	その他(植生)	Ⅱ	-	I	-	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
217	BR0-094072-00109	仲橋	町道682号横町下線	682	1931	1	12.4	12.0	RCT桁	RC橋	奈良川	2021	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	剥離・鉄筋露出、うき	Ⅱ	-	I	-	I	-	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
218	BR0-094072-00110	芦野橋	町道683号河原町線	683	1938	2	14.02	5.0	RCT桁	RC橋	奈良川	2021	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	剥離・鉄筋露出、うき	Ⅱ	-	I	防護柵・剥離・鉄筋露出、舗装/路面の凹凸、落葉物/変形・欠損	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
219	BR0-094072-00271	菖蒲橋	町道685号西坂線	685	1993	1	11	5.0	RC床版橋	RC橋	葛薄川	2023	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	-	I	I	道路橋機能に支障は生じていない。但し、軽微な損傷有り。	
220	BR0-094072-00119	小倉橋	町道804号大畑・岩石線	804	1961	1	8.6	3.6	RCT桁	RC橋	三蔵川	2021	2028*	剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	-	I	剥離・鉄筋露出、うき、床版ひびわれ(Ⅱ)	Ⅲ	-	I	-	I	防護柵/剥離・鉄筋露出、舗装/舗装の異常、排水管/その他(流束不良)	Ⅱ	Ⅲ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
221	BR0-094072-00120	小倉沢橋	町道804号大畑・岩石線	804	2004	1	8.6	5.0	プレシ中空床版	PC橋	小倉沢	2021	-	I	-	-	-	I	土砂詰り	Ⅱ	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	I	橋座面の土砂詰り、舗装の段差は維持工事による対応が望ましい。	
222	BR0-094072-00121	第1橋	町道805号大畑林道線	805	1973	1	7.5	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	船城川	2021	-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
223	BR0-094072-00122	第2橋	町道805号大畑林道線	805	1973	1	7.5	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	船城川	2021	-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
224	BR0-094072-00123	第1橋	町道806号大畑線	806	1958	1	8.7	4.1	RCT桁	RC橋	三蔵川	2021	2030*	剥離・鉄筋露出	Ⅲ	剥離・鉄筋露出、うき	Ⅱ	剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	土砂詰り	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅲ	主桁、床版の鉄筋露出、うきは早期に措置を講ずべきことが望ましい。	
225	BR0-094072-00124	小橋	町道807号菟太内・小橋線	806	1957	1	10	3.6	RCT桁	RC橋	三蔵川	2021	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	防護柵/ひびわれ、剥離・鉄筋露出、うき	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
226	BR0-094072-00125	深所橋	町道809号深所線	807	1966	1	17.2	3.6	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021	腐食、防食機能の劣化	Ⅱ	-	I	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	腐食、防食機能の劣化	Ⅱ	-	-	I	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
227	BR0-094072-00267	第1橋	町道809号深所線	809	1958	1	2.6	3.6	RC床版橋(その他)	RC橋	義沢用水路	2023	-	-	-	-	-	I	変形・欠損	Ⅱ	-	-	-	-	I	Ⅱ	橋台の欠損は補修を行うことが望ましい。	
228	BR0-094072-00126	1号橋	町道811号山神線	811	1958	1	8	3.6	RCT桁	RC橋	梓川	2021	2027*	ひびわれ、剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	Ⅲ	主桁のひびわれ、鉄筋露出、うきは早期に措置を講ずべきことが望ましい。	

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交通物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分		所見		
			名前	No.										上部構造					下部構造		判定	支 承 部	判定				その他	判定
														主桁	判定	横桁	判定	床版	判定	判定								
229	BR0-094072-00127	2号橋	町道811号山神線	811	1958	1	5	3.6	RC床版橋(その他)	RC橋	梓川支流	2021		うき	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
230	BR0-094072-00128	3号橋	町道811号山神線	811	1958	1	5	3.6	RC床版橋(その他)	RC橋	梓川支流	2021		-	I	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
231	BR0-094072-00129	4号橋	町道811号山神線	811	1958	1	6	3.6	RCT桁	RC橋	梓川支流	2021	2027*	剝離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	-	I	-	I	土砂詰り	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅲ	主桁の鉄筋露出、うきは早期に措置を講ずべきことが望ましい。	
232	BR0-094072-00130	5号橋	町道811号山神線	811	1958	1	5	3.6	RC床版橋(その他)	RC橋	梓川支流	2021	2030*	剝離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出、うき	Ⅱ	-	I	-	I	Ⅲ	主桁の鉄筋露出、うきは早期に措置を講ずべきことが望ましい。	
233	BR0-094072-00131	6号橋	町道811号山神線	811	1958	1	5	3.6	RC床版橋(その他)	RC橋	梓川支流	2021		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	Ⅱ	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
234	BR0-094072-00132	7号橋	町道811号山神線	811	1958	1	5	3.6	RC床版橋(その他)	RC橋	梓川支流	2021	2030*	剝離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	Ⅲ	主桁の鉄筋露出、うきは早期に措置を講ずべきことが望ましい。	
235	BR0-094072-00133	1号橋	町道812号中梓・山崎線	812	1968	1	9.5	4.5	RC床版橋(その他)	RC橋	梓川	2020		剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	路面の凹凸	Ⅱ	Ⅱ	乾燥収縮によるひびわれが橋台に見られる。	
236	BR0-094072-00134	2号橋	町道812号中梓・山崎線	812	1968	1	9.4	4.5	RC床版橋(その他)	RC橋	梓川	2020		-	I	-	-	-	-	剝離・鉄筋露出	Ⅱ	-	I	路面の凹凸	Ⅱ	Ⅱ	A2橋台に一部鉄筋露出が見られる。	
237	BR0-094072-00135	御幣石橋	町道813号梓・吉ノ目線	813	2002	1	17	4.5	プレシ中空床版	PC橋	三蔵川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
238	BR0-094072-00136	下梓橋	町道814号下平・中梓線	814	2002	1	27.6	4.0	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	舗装の段差は維持工事による対応が望ましい。	
239	BR0-094072-00137	吉の目橋	町道814号下平・中梓線	814	2004	1	18.7	3.6	プレシ中空床版	PC橋	梓川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
240	BR0-094072-00138	第1橋(上須橋)	町道815号下平・魁の内線	815	2002	1	26.7	4.5	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	舗装の段差は維持工事による対応が望ましい。	
241	BR0-094072-00139	海老面橋	町道817号大和浜・海老面線	817	1992	1	20	6.5	ポストT桁	PC橋	大和須川	2021		-	I	-	I	-	I	その他(落書き)	Ⅱ	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	橋台の落書き、舗装の弾座は維持工事による対応が望ましい。	
242	BR0-094072-00140	第1橋(馬場の橋)	町道822号上町・旧中学校線	822	2001	1	27.9	3.2	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021		-	I	-	I	-	I	その他(不法投棄)	Ⅱ	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	橋台前の不法投棄、舗装の段差は維持工事による対応が望ましい。	
243	BR0-094072-00141	椿橋	町道829号小学校東線	829	2001	1	7.9	8.0	プレシ中空床版	PC橋	根岸川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸	Ⅱ	I	舗装の段差は維持工事による対応が望ましい。	
244	BR0-094072-00142	1号橋(お里橋)	町道834号診療所線	834	2001	1	7.2	4.2	プレシ中空床版	PC橋	根岸川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
245	BR0-094072-00143	1号橋(霞橋)	町道835号下町・正福寺線	835	2001	1	7.3	4.5	プレシ中空床版	PC橋	根岸川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
246	BR0-094072-00144	第1橋(桜橋)	町道836号河原町・上町線	836	2005	1	7.3	4.5	プレシ中空床版	PC橋	根岸川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
247	BR0-094072-00145	地蔵橋	町道837号中学校・東岩崎線	837	1968	2	16	3.0	プレシ床版	PC橋	奈良川	2020		漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	-	-	-	I	洗堀	Ⅱ	-	I	舗装の異常	Ⅱ	Ⅱ	床版、下部工に漏水・遊離石灰が見られるが、それ以外は健全である。

橋梁 数	橋梁コード	施設名	路線		架設 年次	径間数	橋長 (m)	幅員 (m)	上部構造形式	橋種	交差物件	点検 実施 年度	補修 工事 履歴	部材単位毎の判定区分										構造物毎の 判定区分	所見			
			名前	No.										上部構造					下部構造			判定	支 承 部			判定	その他	判定
														主桁	判定	横桁	判定	床版	判定	判定								
248	BR0-094072-00146	精進橋	町道838号東岩崎線	838	1964	2	19.7	4.1	RC桁	RC橋	奈良川	2021		-	I	剝離・鉄筋露出	II	-	I	剝離・鉄筋露出	II	-	I	舗装/路面の凹凸、排水管/その他(流末不良)、排水ます/土砂詰り、落架物/腐食、防食機能の劣化、変形・欠損	II	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
249	BR0-094072-00147	鯉神線	町道839号東岩崎南線	839	1963	2	15	2.5	RC床版橋(その他)	RC橋	奈良川	2021		剝離・鉄筋露出、うき	II	-	I	-	I	洗掘、土砂詰り、その他(漂流物の堆積)	II	-	I	舗装/路面の凹凸	II	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
250	BR0-094072-00148	奈良川橋	町道843号巻瀬・大秋津線	843	2002	1	25.6	4.0	ｶﾞｽﾚﾝ中空床版	PC橋	奈良川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	排水ます/土砂詰り	II	I	排水ますの土砂詰りは維持工事による対応が望ましい。	
251	BR0-094072-00276	第1橋	町道844号睦家・旧中学校線	844	1958	1	4.6	2.2	RC床版橋	RC橋	-	2023	2030*	-	-	-	-	-	I	洗掘	III	-	-	-	I	III	橋台基礎部の洗掘は下部工の傾斜の発生が懸念されるため、早急に補修を行う必要がある。	
252	BR0-094072-00268	第1橋	町道845号睦家・長貫線	845	1965	1	3.4	7.8	RC床版橋(その他)	RC橋	梁瀬川	2023		-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	-	I	I	道路橋機能に支障は生じていない。但し、軽微な損傷有り。	
253	BR0-094072-00149	協和橋	町道851号砂ノ目・新田線	851	2001	2	62.4	7.0	ｶﾞｽﾚﾝ中空床版	PC橋	余笹川	2021		-	I	-	-	-	I	洗掘、その他(不法投棄)	II	-	I	排水ます/土砂詰り	II	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
254	BR0-094072-00150	第1橋 (1号橋)	町道860号稲沢・矢組線	860	1963	1	5	4.0	RC床版橋(その他)	RC橋	青戸川	2021		剝離・鉄筋露出	II	-	-	-	-	-	I	-	I	-	I	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
255	BR0-094072-00151	巻瀬橋	町道868号睦家・巻瀬線	868	2002	1	28	5.9	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021		-	I	-	I	その他(型枠の残材)	II	-	I	-	I	-	I	I	型枠の除去は維持工事による対応が望ましい。	
256	BR0-094072-00152	宵待線	町道869号伊王野下町線	869	2001	1	7.2	6.5	ﾌﾞﾚﾝ中空床版	PC橋	根岸川	2021		-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態。	
257	BR0-094072-00153	大秋津橋	町道874号睦家・豊岡線	874	1989	1	39.1	8.5	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021		その他(落書き)	II	-	I	-	I	その他(落書き)	II	-	I	舗装/路面の凹凸	II	I	主桁、橋台の落書き、路面の段差は維持工事による対応が望ましい。	
258	BR0-094072-00154	新田橋	町道874号睦家・豊岡線	874	2001	1	53.4	10.0	箱桁(非合成)	鋼橋	黒川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	排水ます/土砂詰り	II	II	排水ますの土砂詰りは維持工事による対応が望ましい。	
259	BR0-094072-00155	打尾木橋	町道875号打尾木線	875	1994	1	16.6	4.0	ﾌﾞﾚﾝ中空床版	PC橋	三蔵川	2021		ひびわれ	II	-	-	-	I	その他(不法投棄)、土砂詰り	II	-	I	-	I	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
260	BR0-094072-00156	三蔵橋	町道876号上町・赤坂線	876	2002	1	27.6	6.5	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	舗装/路面の凹凸	II	I	舗装の段差は維持工事による対応が望ましい。	
261	BR0-094072-00157	梓橋	町道879号中梓線	879	1962	1	15.72	5.0	I桁(非合成)	鋼橋	三蔵川	2021		腐食、防食機能の劣化	II	-	I	剝離・鉄筋露出	II	その他(土砂堆積)	II	腐食、防食機能の劣化、変形・欠損	II	防護柵/剝離・鉄筋露出、排水管/腐食、防食機能の劣化、変形・欠損	II	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
262	BR0-094072-00273	横目橋	町道882号舟戸線	882	1935	1	5.04	6.5	ﾌﾞﾚﾝ中空床版	RC橋	葛瀬川	2019		-	I	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	-	II	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
263	BR0-094072-00277	泡鳴橋	町道882号舟戸線	882	1931	1	5	6.5	RC床版橋	RC橋	養沢用水路	2019		-	I	-	-	剝離・鉄筋露出	II	-	I	-	I	-	II	II	予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	

(2) 健全性集計

点検結果より集計した那須町が管理する構造物 263 橋における橋梁毎の健全性の内訳を下図 3.2.1 に示す。早期の補修が望ましい判定区分Ⅲの橋梁は全体の 8% (22 橋)であり、予防保全段階の判定区分Ⅱの構造物は全体の 48% (126 橋)を占める。これらの集計結果は、近年行われた補修・架け替え工事を考慮した数値であり、今後もこれら以外の構造物の劣化が進行し、判定区分Ⅲの割合が増加する可能性は高く、補修費用等の増大が懸念される。

表 3.2.4 健全性の判定区分 (出典:「道路橋定期点検要領」p.3)

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずべき状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

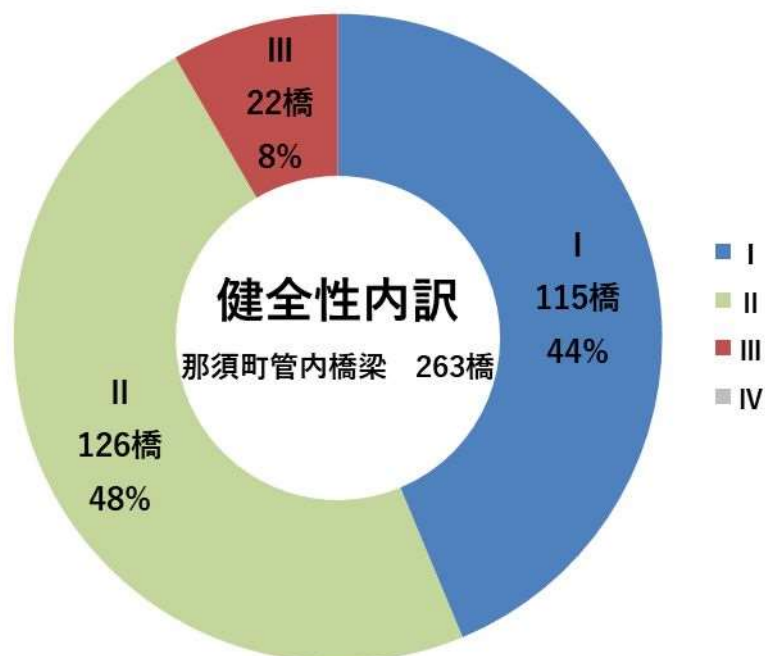


図 3.2.1 健全性の内訳

(3) 健全性Ⅲ判定の橋梁

定期点検結果より早期の補修が望ましいとされる健全性Ⅲ判定区分と判断された構造物は次項のとおりである。これらの橋梁は、５年以内に措置を講ずることが望ましい。具体的な補修内容については別途検討が必要である。また、点検資料では健全性Ⅲであっても、点検後に補修工事を行っている橋梁がある。それらの橋梁についてはその旨を示し、本計画では補修工事によって健全性が回復したと考え、健全性Ⅰと明記することとする。

健全性Ⅲ橋梁一覧表(1/1)

橋梁コード	橋梁名	路線名	路線 番号	架設 年次	供用 年数	橋梁形式	変状の種類	判定	
								区分	個数
BR0-094072-00161	第1橋	町道5号水原・御料地線	5	1967	57	RC床版橋(その他)	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00008	第4橋	町道23号夕狩・北条線	23	1973	51	RCT桁		Ⅲ	㊦
BR0-094072-00168	第1橋	町道24号夕狩・慈生会線	24	1973	51	RC床版橋(その他)	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00177	第1橋	町道66号農協・旧黒田線	66	1958	66	RC床版橋(その他)	下部構造：ひびわれ その他：路面の凹凸、桁間の隙間、橋台背面の陥没	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00022	第2橋	町道93号黒田原・高久駅線	93	1974	50	RC床版橋(その他)		Ⅲ	㊦
BR0-094072-00024	第1橋	町道118号下川・秋山沢線	118	1985	39	PC床版橋(その他)	Ⅲ判定なし（R3判定の見直し）	Ⅲ－Ⅱ	
BR0-094072-00037	開運橋	町道178号丸山・松子線	178	1933	91	RCT桁	主桁：剥離・鉄筋露出	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00039	弓落跨道橋	町道184号弓落・丸山線	184	1978	46	箱桁(非合成)	Ⅲ判定なし（R3判定の見直し）	Ⅲ－Ⅱ	
BR0-094072-00208	第1橋	町道228号池田・長南寺線	228	1963	61	RC床版橋(その他)	下部構造：その他(土砂流出、崩壊、緩み、脱落) その他：腐食、舗装の異常	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00213	第3橋	町道247号漆塚・松田線	247	1963	61	RC溝橋(BOXカルバート)	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00238	第1橋	町道326号上半俵線	326	1961	63	RC床版橋(その他)	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00055	下黒尾橋	町道331号室野井・ハイランド・パーク線	331	1961	63	RCT桁	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00063	三井橋	町道356号東町・西山線	356	1968	56	I桁(非合成)	主桁：腐食、防食機能の劣化 支承部：支承の機能障害	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00067	下黒尾1号橋	町道372号那須北幹線	372	1965	59	H形鋼(非合成)	支承部：腐食、支承の機能障害	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00074	五峰橋	町道399号相鉄3号幹線	399	1967	57	H形鋼(非合成)	床版：床版ひびわれ、漏水・遊離石灰 その他：腐食、舗装の異常、変形・欠損	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00077	白戸橋	町道401号相鉄5号館線	401	1968	56	H形鋼(合成)	床版：床版ひびわれ、剥離鉄筋露出、うき、漏水・滞水 その他：腐食、剥離・鉄筋露出、舗装の異常	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00249	第1橋	町道434号夕狩線	434	1955	69	RC床版橋(その他)	R2補修済	Ⅲ－Ⅰ	
BR0-094072-00250	第1橋	町道440号矢ノ目南線	440	1968	56	RC桁橋(その他)		Ⅲ	㊦
BR0-094072-00085	時庭北沢橋	町道486号石堀子1号線	486	1993	31	H形鋼(非合成)	Ⅲ判定なし（R3判定の見直し）	Ⅲ－Ⅱ	
BR0-094072-00255	第1橋	町道489号池田・観音坂線	489	1975	49	RC床版橋(その他)	Ⅲ判定なし（R5判定の見直し）	Ⅲ－Ⅱ	
BR0-094072-00119	小倉橋	町道804号大畑・沓石線	804	1961	63	RCT桁	主桁：剥離・鉄筋露出、うき 床版：剥離・鉄筋露出、うき、床版ひびわれ	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00123	第1橋	町道806号大畑線	806	1958	66	RCT桁		Ⅲ	㊦
BR0-094072-00126	1号橋	町道811号山神線	811	1958	66	RCT桁	主桁：ひびわれ、剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00129	4号橋	町道811号山神線	811	1958	66	RCT桁	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00130	5号橋	町道811号山神線	811	1958	66	RC床版橋(その他)	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00132	7号橋	町道811号山神線	811	1958	66	RC床版橋(その他)	主桁：剥離・鉄筋露出、うき	Ⅲ	㊦
BR0-094072-00276	第1橋	町道844号睦家・旧中学校線	844	1958	66	RC床版橋(その他)	橋台：洗堀	Ⅲ	㊦

(4) 健全性Ⅲ判定橋梁の点検履歴

現在健全性がⅢ判定である橋梁について、過去の点検履歴を以下に示す。

初回点検でⅢ判定となった橋梁でも、未だに補修が行われていない橋梁もある。これらの橋梁については、現在の劣化状況を把握し、措置を講ずることが望ましい。

健全性Ⅲ判定橋梁 点検履歴

橋梁 数	橋梁コード	橋梁名	諸元							1回目点検		2回目点検	
			路線	架設年	径間数	橋長	幅員	橋種	交差物件	年度	判定	年度	判定
11	BR0-094072-00008	第4橋	町道23号夕狩・北条線	1973	1	6.3	7.4	RC橋	用水路	2018	Ⅲ	2023	Ⅲ
45	BR0-094072-00022	第2橋	町道93号黒田原・高久駅線	1974	1	7.5	6.1	RC橋	河川	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ
72	BR0-094072-00037	開運橋	町道178号丸山・松子線	1933	1	7.6	3.6	RC橋	用水路	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ
140	BR0-094072-00055	下黒尾橋	町道331号室野井・八(五)ノ・八ノ線	1961	1	8.0	3.8	RC橋	河川	2015	Ⅲ	2021	Ⅲ
153	BR0-094072-00063	三井橋	町道356号東町・西山線	1968	1	22.5	6	鋼橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
157	BR0-094072-00067	下黒尾1号橋	町道372号那須北幹線	1965	1	11.0	5.5	鋼橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
164	BR0-094072-00074	五峰橋	町道399号相鉄3号幹線	1967	1	25.4	8	鋼橋	河川	2015	Ⅲ	2021	Ⅲ
167	BR0-094072-00077	白戸橋	町道401号相鉄5号館線	1968	1	25.4	8	鋼橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
220	BR0-094072-00119	小倉橋	町道804号大畑・杓石線	1961	1	8.6	3.6	RC橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
224	BR0-094072-00123	第1橋	町道806号大畑線	1958	1	8.7	4.1	RC橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
227	BR0-094072-00126	1号橋	町道811号山神線	1958	1	8.0	3.6	RC橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
231	BR0-094072-00129	4号橋	町道811号山神線	1958	1	6.0	3.6	RC橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
232	BR0-094072-00130	5号橋	町道811号山神線	1958	1	5.0	3.6	RC橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
234	BR0-094072-00132	7号橋	町道811号山神線	1958	1	5.0	3.6	RC橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
6	BR0-094072-00161	第1橋	町道5号水原・御料地線	1967	1	2.5	5	RC橋	用水路	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
21	BR0-094072-00168	第1橋	町道24号夕狩・慈生会線	1973	1	4.9	4.4	RC橋	河川	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
36	BR0-094072-00177	第1橋	町道66号農協・旧黒田線	1958	1	3.0	2.4	RC橋	用水路	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
83	BR0-094072-00202	第1橋	町道209号喰木原中央線	1963	1	2.9	3	RC橋	用水路	2017	I	2022	Ⅲ
93	BR0-094072-00208	第1橋	町道228号池田・長南寺線	1963	1	3.3	4	RC橋	河川	2015	Ⅲ	2021	Ⅲ
105	BR0-094072-00213	第3橋	町道247号漆塚・松田線	1963	1	3.4	7.5	BOX橋	用水路	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ
135	BR0-094072-00238	第1橋	町道326号上半俵線	1960	1	3.3	3	RC橋	河川	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ
168	BR0-094072-00249	第1橋	町道434号夕狩線	1955	1	2.3	3.8	RC橋	河川	2018	Ⅲ	2023	I
169	BR0-094072-00250	第1橋	町道440号矢ノ目南線	1968	1	4.4	4	RC橋	河川	2018	Ⅲ	2023	Ⅲ
251	BR0-094072-00276	第1橋	町道844号陸家・旧中学校線	1958	1	4.6	2.2	RC橋	河川	2018	I	2023	Ⅲ

3.3 修繕履歴（点検後）

平成 26 年度元年度から令和 3 年度の間で補修工事を行った構造物について、次項に整理した。（補修の記録や資料が残るものに限る）7 年間で計 8 橋の補修工事を実施している。また、白戸川橋（町道 506 号大沢線）は栃木県から移管された橋梁であり、移管の際に栃木県による補修工事が実施された。補修工事以降、点検が行われておらず健全度が悪いままの橋梁については、補修工事により構造物の機能が回復されたと判断し、すべての部材において健全性を I 判定とする。

補修年	橋梁コード	施設名	路線名	業務		橋梁諸元					
				名称	費用	架設年度	径間数	橋長(m)	幅員(m)	上部構造形式	交差物件
H26	BR0-094072-00158	りんどう大橋	町道238号山梨子・茗ヶ沢線	山梨子・茗ヶ沢線（りんどう大橋）橋梁補修工事	15,330,000	2002	8	234.0	11	鋼橋：ラーメン橋	河川
H27	BR0-094072-00158	りんどう大橋	町道238号山梨子・茗ヶ沢線	山梨子・茗ヶ沢線（りんどう大橋）橋梁補修工事	37,698,000	2002	8	234.0	11	鋼橋：ラーメン橋	河川
	BR0-094072-00093	下河原橋	町道620号峯岸・脇沢線	峯岸脇沢線（下河原橋）橋梁補修工事	18,025,200	1930	2	21.3	4.6	RC橋：RCT桁	河川
H28	BR0-094072-00174	第1橋	町道58号新黒田・松沼線	防災・安全交付金事業 新黒田・松沼線（第1橋）橋梁架替え工事	10,100,000	2017	1	7.0	6.5	RC橋：RC床版橋（その他）	河川
H29	BR0-094072-00174	第1橋	町道58号新黒田・松沼線	防災・安全交付金事業 新黒田・松沼線（第1橋）橋梁架替え工事	17,170,000	2017	1	7.0	6.5	RC橋：RC床版橋（その他）	河川
	BR0-094072-00102	堂の下橋	町道649号堂ノ下線	堂ノ下線（堂の下橋）橋梁補修工事	9,525,600	1958	1	11.6	3.7	RC橋：RCT桁	河川
H30	BR0-094072-00274	白戸川橋	町道506号大沢線	（県から移管された際、栃木県で補修を実施。）	-	1954	1	10.5	4.5	RD橋：プレチ中空床版	河川
R1	BR0-094072-00011	第9橋	町道23号夕狩・北条線	夕狩・北条線（第9橋）橋梁補修工事	17,655,000	1963	1	5.3	7.1	RC橋：RCT桁	河川
R2	BR0-094072-00021	下余笹橋	町道93号黒田原・高久駅線	黒田原・高久駅線（下余笹橋）橋梁補修工事	770,000	2000	2	67.7	8.3	鋼橋：I桁（合成）	河川
	BR0-094072-00048	第5橋	町道247号漆塚・松田線	漆塚・松田線（第5橋）橋梁補修工事	15,455,000	1973	1	7.5	6.5	RC橋：RCT桁	用水路
	BR0-094072-00065	元湯橋	町道367号旭町・元湯線	旭町・元湯線（元湯橋）橋梁補修工事	7,000,000	1962	1	8.7	4.6	RC橋：RC床版橋（その他）	河川
R3	BR0-094072-00065	元湯橋	町道367号旭町・元湯線	旭町・元湯線（元湯橋）橋梁補修工事	20,775,000	1962	1	8.7	4.6	RC橋：RC床版橋（その他）	河川